


PST2405P-2A

脉冲控制 · 2相


- 2相
- 脉冲控制
- 直流输入
- 开环
- 报警输出
- 微分

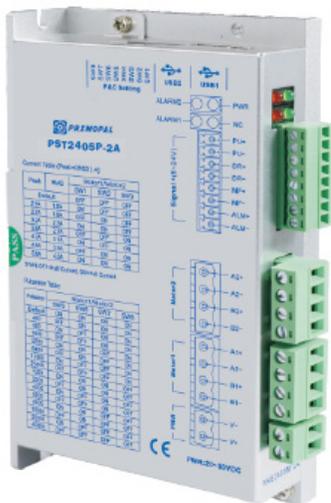


特征

- 新一代32位DSP控制技术,高性价比、平稳性佳、噪音、振动性能优越
- 一个驱动器能带两个相同型号步进电机, 实现动作同步
- 可同时适配42、57的两相开环步进电机, 电流及细分拨码可调
- 串口调试功能,支持在线调试参数、监控参数
- 驱动器共享一路信号端口,共3个输入和1个输出,兼容5-24V信号
- 内置16档细分, 拨码400-40000任意可调
- 电流控制平滑、精准,电机发热小
- 低频小细分时具有极佳的平稳性, 且中高速出力稳定
- 驱动电流有效值在4.0A 以下可调
- 电压范围:DC20~50V
- 具有过压、欠压、过流、错相保护功能

外形图

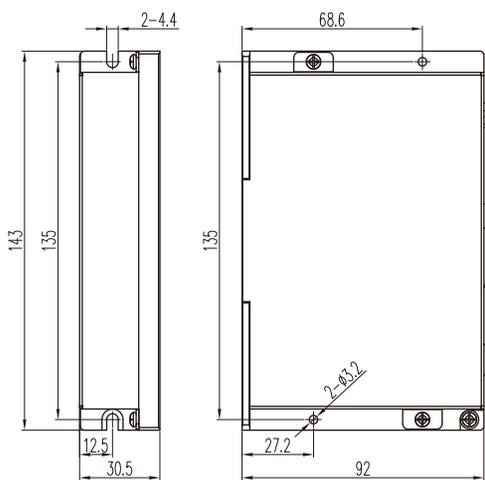

驱动器接线图

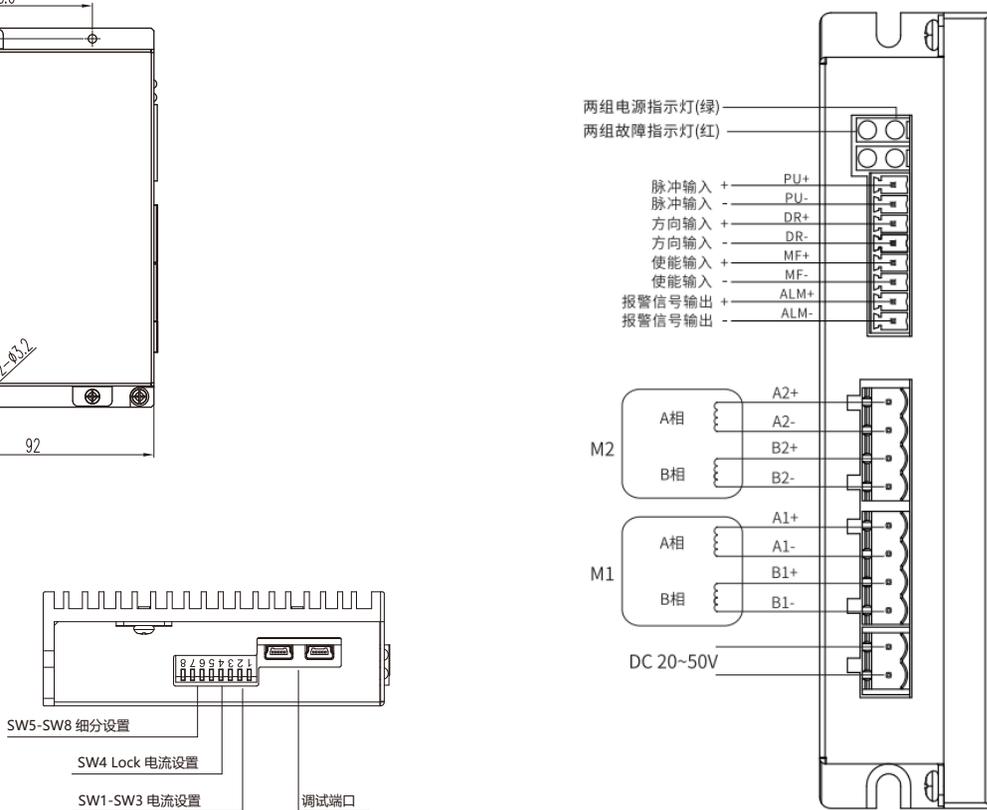

2相通用型步进电机

3相通用型步进电机

5相通用型步进电机

步进减速电机

2相步进伺服电机

3相步进伺服电机

梯型丝杆步进直线电机

滚珠丝杆步进直线电机

IP65/IP68 步进电机

空心轴步进电机

抱闸步进电机

超薄式步进电机

步进驱动器

一体式步进电机

PST2405P-2A

脉冲控制·2相

细分设定表


细分数	1	2	4	8	16	32	64	128	5	10	20	25	40	50	100	200
PU/Rev	Default (200)	400	800	1,600	3,200	6,400	12,800	25,600	1,000	2,000	4,000	5,000	8,000	10,000	20,000	40,000
SW8	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
SW7	ON	ON	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	ON	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF
SW6	ON	ON	OFF	OFF	ON	ON	OFF	OFF	ON	ON	OFF	OFF	ON	ON	OFF	OFF
SW5	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF

SW4: OFF=半流锁机
ON=全流锁机

电流表

电流RMS	Default (1.2)	1.5	1.9	2.3	2.7	3.1	3.5	4.0
峰值电流	Default (1.7)	2.1	2.7	3.2	3.8	4.3	4.9	5.6
SW3	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	ON	ON	ON
SW2	OFF	OFF	ON	ON	OFF	OFF	ON	ON
SW1	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON

指示灯引脚功能

标记符号	功能	注释
PWR	电源指示灯	通电时,绿色指示灯亮
ALARM	故障指示灯	电流过高、电压过低或者电压过高时,红色指示灯亮
PU+	脉冲信号光电隔离正端	接信号电源,+5V~+24V均可驱动,高于+24V需在PU-端接限流电阻
PU-	脉冲信号光电隔离负端	下降沿有效,当脉冲由高变低时电机走一步。要求:低电平0~0.5V,高电平5~24V,脉冲宽度>2.5μs
DR+	方向信号光电隔离正端	接信号电源,+5V~+24V均可驱动,高于+24V需在DR-端接限流电阻
DR-	方向信号光电隔离负端	用于改变电机转向。要求:低电平0~0.5V,高电平5~24V,脉冲宽度>2.5μs
MF+	电机释放信号光电隔离正端	接信号电源,+5V~+24V均可驱动,高于+24V需在MF-端接限流电阻
MF-	电机释放信号光电隔离负端	有效(低电平)时关断电机线圈电流,驱动器停止工作,电机处于自由状态
ALM+	报警信号输出正端	当过流、过压、欠压或错相时,报警信号有效,ALM接上拉电阻到输出电源正极ALM-接输出电源负极。
ALM-	报警信号输出负端	
V-	电源负极	DC20~50V
V+	电源正极	
A+, A-	电机接线	
B+, B-		



注意:

- 1、不要将电源接反,输入电压不要超过DC50V。
- 2、输入控制信号电平为DC5~24V,高于+24V时需要接限流电阻。
- 3、故障指示灯ALARM灯亮,请断电后检查:
 - (1)供电电压是否低于DC20V或高于DC50V
 - (2)电机接线及其它电路故障排除后重新上电
- 4、驱动器通电时绿色指示灯PWR亮。

2相
通用型
步进电机3相
通用型
步进电机5相
通用型
步进电机步进
减速电机2相
步进伺服电机3相
步进伺服电机梯型丝杆
步进直线电机滚珠丝杆
步进直线电机IP65/IP68
步进电机空心轴
步进电机抱闸
步进电机超薄式
步进电机

步进驱动器

一体式
步进电机